

21 වන පරිච්ඡේදය

**මැතිගොල්ඩ් ගේජ පාඨාංක මගින්
ඳෝෂ
හඳුනා ගැනුම**




**මැතිගෝලුඩ් ගේජ එකකින් එකක කිහිපයකින් පාඩාංක
ලබාගත හැකි අයුරු**

වායුසම්කරණයක ගැස් පද්ධතියේ ඇතිවෙන දෝෂ සොයා ගැනීමේ නිවැරදි මෙන්ම පහසුම ක්‍රමය මැනිතෝල්ඩ් ගේස් යුගලය යොදා ගනිමින් පද්ධතියේ අඩු පීඩන සහ වැඩි පීඩන අංශ දෙකේ පීඩන අගයන් තිබිය යුතු නිවැරදි අගයන් හා සන්සන්දනය කර බැලීමයි. එහෙත් මෙය මදක් අසීරු වන්නේ පරීක්ෂණය කරන අවස්ථාවේ පවතින වායුගෝලීය

උෂ්ණත්වය මෙන්ම ආර්ද්‍රතාවය මත මෙම අගයන් වෙනස් වන බැවිනි. පළපුරුද්දෙන්ම මෙම වෙනස අවබෝධ කරගත යුතු අතර ඉන්පසු එම කාර්මිකයාට පහසුවෙන් මෙම පාඨාංක වෙනස්වීම අවබෝධ කරගත හැකිවෙයි. අප රටේ පවතින උෂ්ණත්වයට අනුකූලව එනම් සාමාන්‍යයෙන් **සෙ. අංශක 30⁰** ක පමණ උෂ්ණත්වය යටතේ හොඳින් ක්‍රියාකරන වායුසම්කරණ පද්ධතියක අඩු පීඩන අංශය **21-28 psi** පමණ වන අතර වැඩි පීඩන අංශය **206-213 psi** පමණ වූ අගයක් විය යුතුය. අප කාර්මිකයින් වැඩි වශයෙන්ම භාවිතා කරන්නේ psi පාඨාංක ඒකක බැවින් මෙහි පීඩන අගයන් දක්වා ඇත්තේද ඒ ඇසුරිනි. අප රටේ නගරයෙන් නගරයට උෂ්ණත්ව වෙනස තදින් ඇතිවන බැවින් එක් ප්‍රදේශයකදී නිවරැදි අගයන් ලෙස ගන්නා පාඨාංක තවත් නගරයකට හෝ ප්‍රදේශයකට සමාන නොවෙයි. නිදසුනක් ලෙස හොඳ ක්‍රියාකාරිත්වයෙන් යුතු මෝටර් රථ වායුසම්කරණයක පීඩන අගයන් පරීක්ෂාවේදී කොළඹදී වැඩි පීඩන අංශය **200 psi** ලෙස තිබුණි නම් එයම මහනුවරදී පරීක්ෂා කරන විට **190 psi** ක් පමණ විය හැකිය.

ඉහත දක්වන ලද පිඩන අගයන් හොඳ ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් යුත් වායුසම්භරණ පද්ධතියක ඇති වුවද මෙහි යම් යම් දෝෂ ඇතිවෙන විට ඒ හේතුවෙන් මෙම පිඩන අගයන් ද වෙනස් වෙයි. නිදසුනක් ලෙස හදිසියේ කන්ඩෙන්සර් කුලින් ෆෑන් එක අක්‍රිය වුවහොත් අධි පිඩන අංශය සිසිල් නොවීම නිසා එහි පිඩන අගය වැඩි විය යුතුය. ඒ අනුව රේප් පාඨාංක වල අඩු පිඩන අංශය එලෙසම තිබියදී වැඩි පිඩන අංශය වැඩි වුවහොත් එයට එක් හේතුවක් කන්ඩෙන්සර් කුලින් ෆෑන් එක ක්‍රියා නොකිරීම බව තීරණය කල හැකිවෙයි. එහෙත් එම ෆෑන් එක ක්‍රියා කරයි නම් කන්ඩෙන්සරය කඩදාසි හෝ වෙනත් යමකින් වැසී තිබීම හෝ එය අපවිත්‍රව තිබීම විය හැක. මේ ආකාරයට රේප් යුගලය යොදා ගනිමින් පද්ධතියේ දෝෂ සෙවිය හැකිය.

ඉහත ආකාරයට ශේෂ පාඨාංක තුලින් දෝෂ සොයා ගැනුමට සකස් කරන ලද (Chart) සිතියම බොහෝ කාර්මිකයින් විසින් භාවිතා කරනු ලබයි. එවන් සිතියමක් මෙහිදීද ඇතුලත් කළ හැකි නමුත් මේ පිළිබඳව හොඳ තාක්ෂණික අධ්‍යයනයක් ලබා ගැනුමට නම් එවන් සිතියම වලට ගැති නොවී මීටර පාඨාංක තුලින් දෝෂය තමන් විසින්ම තීරණය කිරීමට හුරු විය යුතුය. කෙසේ නෝ පහසුව තකා එවන් සටහනක්ද ඉදිරිපත් කෙරෙන අතර මුලින් එක් එක් දෝෂ අනුව අඩු පීඩන අංශයේ සහ වැඩි පීඩන අංශයේ පීඩන අගයන් වෙනස් විය හැකි ආකාරය පමණක් වටහා ගනිමු. දෙවනුව එම පීඩන පාඨාංක වෙනස් වීම අනුව ඇතිව ඇති දෝෂය තීරණය කරමු.

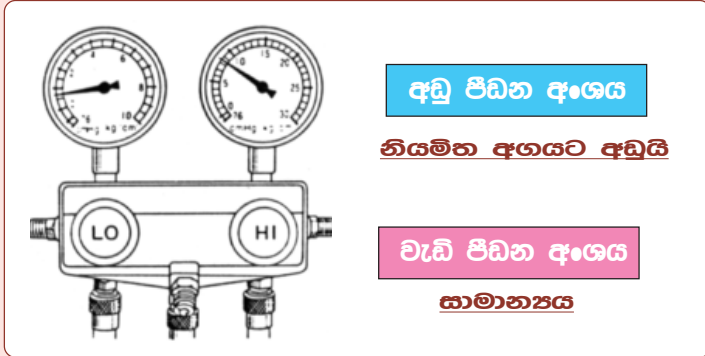


වැඩි පීඩන අගය සාමාන්‍යව පවතින අතර අඩු පීඩන අගය අඩුවූ අවස්ථාව

මෙහි වැඩි පීඩන අංශය නියමිත අගයේ පවතින බැවින් කොම්ප්‍රසරයේ වරදක් නොමැත. අඩු පීඩන අංශය නියමිත අගයට වඩා පහළ බැසීමට හේතුව එක්ස්පෑන්ෂන් වැල්වයෙන් එතාට ගැස් පිටවීම අඩුවීමයි. පද්ධතියේ ගැස් යම් පමණකින් අඩු වූ විටද මෙම තත්වය ඇතිවිය හැකි බැවින් සයිට් ග්ලාස් එක ඇසුරින් එය පරීක්ෂා කරන්න. ගැස් අඩුවී නොමැති නම් එයට හේතු කාරක රැස්කේ ඇත. ඒ මොනවාදැයි සිතා බලමු.

ඉහත තත්වය ඇතිවීම බොහෝවිට රිසිවර් බ්‍රයරයේ හෝ එහි සිට එක්ස්පෑන්ෂන් වැල්වය දක්වා වූ නලයේ යම් තැනක සිරවීමක් නිසා විය හැක. එසේ වුවහොත් එම ස්ථානය සිසිල් වන බැවින් රිසිවර් බ්‍රයරයේ එක් කෙළවරක සිට අනෙක් කෙළවරට ස්පර්ශ කර යම් කොටසක් සිසිල්ව ඇත්දැයි බලන්න. එහි වරදක් නොවුන නම් එහි සිට එක්ස්පෑන්ෂන් වැල්වය දක්වා වූ නල මාර්ගය ස්පර්ශ කර එහි යම් තැනක් සිසිල්ව ඇත්දැයි බලන්න.


ඉහත කල පරීක්ෂාවේදී වරදක් අසු නොවුනහොත් කන්ඩෙන්සරයේ මෙවැනි සිරවීමක් ඇද්දැයි බලන්න. එයද ස්පර්ශයෙන් පෙර ආකාරයටම කළ හැකිය. මේ සියල්ල හොඳින් පවතිනම් තර්මස්ටට් වැල්වයේ දෝෂයකින් කොම්ප්‍රසරය එකදිගටම ක්‍රියාකර ඉවපර්ටරය අයිස් සෑදී තිබිය හැක. එහෙත් එසේනම් මෙලෙස අඩු පීඩන පාඩංක වඩාත් අඩුවන්නේ වායුසම්කරණය බොහෝ වේලාවක් ක්‍රියාකරවන විට පමණි. කෙසේ නමුදු මෙම දෝෂ කිසිවක් නමු නොවුන නම් එහි අදහස එක්ස්පෑන්ෂන් වැල්වය ඇතුළත ක්‍රියාකාරිත්වය ඇනහිට එහි සිදුර කුඩාවී නිතරම පැවතීමයි. එසේත් නැත්නම් එය සිරවීමයි.

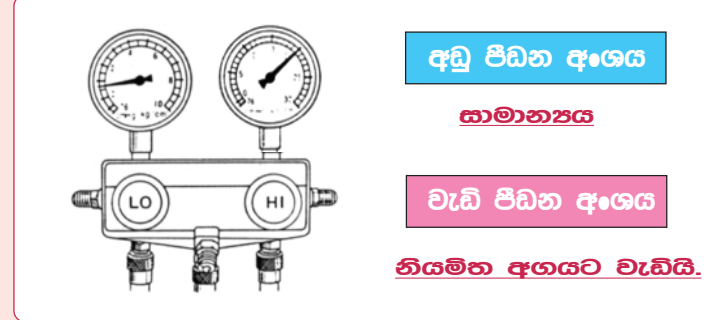

අඩු පීඩන අගය සාමාන්‍යව පවතින අතර වැඩි පීඩන අගය වැඩි වූ අවස්ථාව

ඉහත තත්වයෙන් කියවෙන්නේ අඩු පීඩන අංශයේ පීඩන අගය නියතව තිබියදීත් වැඩි පීඩන අංශයේ නියමිත අගය ඉහළ ගොස් ඇති බවකි. නියමිත අගයටත් වඩා ගැස් පීඩනය වී ඇති බැවින් මෙහි කොම්ප්‍රසරයේ දෝෂයක් නොමැත. ඒ අනුව මෙලෙස පීඩනය අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහළ යන්නේ අධි පීඩනය වූ ගැස් වල අඩංගු තාපය කන්ඩෙන්සරය මගින් ඉවත් කිරීමට නොහැකි වූ විටය. ඒ අනුව මුලින්ම අප පරීක්ෂා කළ යුත්තේ මෙම ගැස් සිසිල් කරන කන්ඩෙන්සරයයි. සාමාන්‍යයෙන් ධාවනයේදී මෙය නිතර නිතර අපවිත්‍ර වීමට ලක්වෙයි. සුලං පහර සමග එන කුණු රොඩු, කුඩා කෘමීන් එහි ෆිත්ස් අතර සිරවිය හැකි අතර එමගින් එය හරහා ඇඳී එන වාත ධාරාව අඩු වීමෙන්ද මෙහි සිසිල් වීම අඩුවිය හැක. තවද වාතයේ ඇති දුවිලි තට්ටු ලෙසින් මෙහි ෆිත්ස් අතර තැන්පත් වීමෙන්ද කන්ඩෙන්සරයේ ලෝහ කොටස් හා සිසිලන වාතය ස්පර්ශ වීම අවම වී එහිදීද කන්ඩෙන්සරය සිසිල්වීමට බාධා ඇතිවිය හැක. ඒ අනුව මෙහිදී මුලින්ම කන්ඩෙන්සරය සැර ප්ල පහරකින් හොඳින් සෝදා හැර එහි ෆිත්ස් හැකිලි ඇත්නම් ඒවා නියමිත අයුරු සකස් කර තත්වය වෙනස්වේදැයි පරීක්ෂා කළ හැක. එහෙත් සැහෙන වෙනසක් නොවිනි නම් කන්ඩෙන්සර් කුලින් ෆැන් එකේ ක්‍රියාකාරිත්වය නිසි ලෙස සිදුවේදැයි පරීක්ෂා කරන්න. විශේෂයෙන්ම එහි ක්‍රියාකාරී වේගය නිවැරදිදැයි පරීක්ෂා කර බලන්න.

මෙලෙස කන්ඩෙන්සරය හොඳින් පිරිසිදු කළ පසුත් තත්වය එසේම පවතියි නම් කන්ඩෙන්සරය සිට රිසිවරය දක්වා වූ නල මාර්ගයේ නැමීමක් හෝ සිරවීමක් නිසා එය සිදුවිය හැකිය. මෙම පරීක්ෂාවන් එකකින් වත් එය නිවැරදි කරගත නොහැකි වී නම් ඉන් අදහස් වන්නේ ගැස් පද්ධතියේ ෆ්‍රියෝන් සමග සාමාන්‍ය වාතයද එක්ව ඇති බවයි. පද්ධතිය හිස් කර රිසිවර් බ්‍රයරය මාරු කර හොඳින් වැකියුම් කරන්න. ඉන්පසු ගැස් පිරවීම කරන්න.

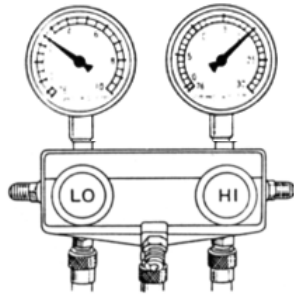

අඩු පීඩන අංශය

නියමිත අගයට වැඩියි.

වැඩි පීඩන අංශය

නියමිත අගයට වැඩියි.

අඩු පීඩන සහ වැඩි පීඩන අංශ දෙකෙහිම පීඩන අගයන් නියමිත අගයට වඩා වැඩි වූ අවස්ථාව

ඉහත දක්වා ඇති අයුරු අංශ දෙකෙහිම පීඩන අගය වැඩිව ඇත්නම් එය පද්ධතිය තුළ ගැස් වැඩිවීම නිසා සිදුවිය හැක. එය සයිට් ග්ලාස් එකෙන් තිරණය කළ නොහැක්කේ ගැස් මට්ටම සම්පූර්ණ වූ විට මෙන්ම එය ඉක්ම වූ විටද සයිට් ග්ලාස් එක මෙලෙස පැහැදිලිව පවතින බැවිනි. මේ නිසා ගැස් මට්ටම නිවැරදි කිරීම කළ හැක්කේ සයිට් ග්ලාස් එක තුළින් බුබුළු මතුවන තුරු ගැස් අඩුකර ඉන්පසු නැවතත් බුබුළු ඉවත්වන තෙක් ගැස් පිරවීමෙනි.

පද්ධතියේ ඉහත දෝෂය ගැස් මට්ටම නියමිත අගයෙන් තිබියදී වුවද ඇති විය හැකිය. එසේ විය හැක්කේ අඩු පීඩන අංශයට පාලනයකින් තොරව වැඩිපුර ගැස් නිකුත් වීමෙනි. එනම් එක්ස්පැන්සන් වැල්වයේ දෝෂයකිනි. මෙලෙස ගැස් වැඩිපුර නිකුත් වන විට අඩු පීඩන අංශයේ පීඩනය ඉහළ යාම මෙන්ම ඒ හේතුවෙන් අධි පීඩන අංශයට පොම්ප කරන ගැස් ප්‍රමාණයද වැඩිවෙයි. එනම් එහි පීඩනයද ඉහළ නගියි. මෙම දෝෂය ඇතිවිය හැක්කේ ඉවපරේටරය සිසිල් වීමත් සමග එක්ස්පැන්සන් වැල්ව සිදුර කුඩා වී ගැස් අඩු නොකරන බැවිනි. එයට හේතුව එක්ස්පැන්සන් වැල්වයේ සෙන්සර් ටියුබ් එක ඉවපරේටර දැහරයට නොඳින ස්පර්ශ් එහි තාපය සංවේදී කර ගැනීම සිදු නොවන විටය. එනම් සෙන්සර් ටියුබයේ පිග්ටේල් එක නොඳින සවිව නැත. එය නිවැරදි කරන්න.

මැනිෆෝල්ඩ් ගේජ් පාඨාංක අනුව ඇතිවිය හැකි මූලික දෝෂ පමණක් මෙහි සඳහන්ව ඇති අතර මේ ඔස්සේ තව දුරටත් පැමිණිය හැකි නිගමණයන් බොහොමයක් වේ. මිලිගට් දෝෂ සොයන සිතියමක් (Chart) එකක් ඉදිරිපත් කෙරෙන අතර ඒ තුළින් එම කරුණු ලබාගත හැකිය. මෙහි ඉදිරිපත් කරන ලද සටහන් මගින් උත්සාහ ගනු ලැබුවේ මෙම පාඨාංක තුළින් නිගමණ වලට එන්නේ කුමන පදනම් යටතේද යන්න වටහා දීම පමණය.


■ වායුසම්කරණ දෝෂ විනිශ්ච වගු A/C Diagnosis charts

වායුසම්කරණ පද්ධතියක ඇතිවෙන දෝෂ තිරණය කිරීමේදී දෝෂ විනිශ්ච වගු (Diagnosis charts) උපයෝගී කර ගැනුම සාමාන්‍ය කාර්මිකයින් හට වඩාත් පහසු වෙයි. එහෙත් මෙහිදී විදුලි පද්ධතිය සම්බන්ධ වූ දෝෂ තිරණය කිරීමට සැම රටියකටම පොදු සටහන් පිළියෙල කිරීම අපහසු වන්නේ එම පරිපථ එකිනෙකට වෙනස් වන බැවිනි. එහෙත් ෆ්‍රියෝන් ගැස් පරිපථය සැම වායුසම්කරණ පද්ධතියකටම පොදු බැවින් දෝෂ සෙවීමට යොදා ගන්නා වක්‍රද බොහෝ දුරට සැම පද්ධතියකටම ගැලපේ.

වායුසම්කරණ ගැස් පද්ධතියක දෝෂ සෙවීම සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම මැනිෆෝල්ඩ් ප්‍රෂර් ගේජ් සෙට් එකක් යොදා ගත යුතු වේ. මෙම පීඩන වෙනස් වීම් මත දෝෂ ඇතිවෙන ආකාරය පෙර සටහන් කිහිපයකින්ම පැහැදිලි කෙරුණු අතර ඉදිරි පිටු කිහිපයෙන් යම් යම් දෝෂ යටතේ මෙම පීඩන අගය වෙනස් වන අයුරු පෙන්වා දී ඇත. කාර්මිකයා හට තමන් විසින් පරීක්ෂා කරන වායුසම්කරණ පද්ධතියේ මීටර පාඨාංක මෙම වගුව හා ගලපා ඒ අනුව දෝෂයන් කල යුතු පිළියමන් අවබෝධ කර ගැනීම කල හැකිය.

දෝෂ නිශ්චය සඳහා යම් රටියකින් මැනිෆෝල්ඩ් ගේජ් පාඨාංක ලබා ගැනුමේදී ගේජ් යුගලය සාමාන්‍ය අයුරින් සවිකර එන්ජින් වේගය වි.වට 2000 ක පමණ වූ අගයක තබාගත යුතුය. උපරිම සිසිලස ලබා ගත හැකි ආකාරයට කොන්ට්‍රෝල් පැනලයේ ලිවර සකස් කර තිබිය යුතු අතර බ්ලෝවරය එහි උපරිම වේගයෙන් ක්‍රියාකරමින් තිබිය යුතුය.

සාමාන්‍ය ගේජ් පාඨාංක

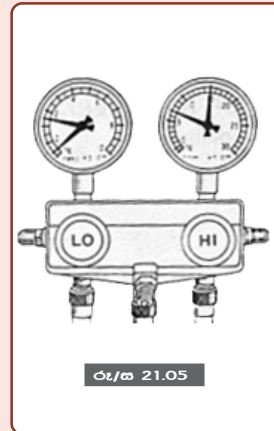

රු/ස 21.05


ඉහත ආකාරයට රටියක වායුසම්කරණ ගැස් පද්ධතියක පාඨාංක ලබා ගැනුමේදී පද්ධතියේ කිසි දෝෂයක් නොමැති නම් අඩු පීඩන අංශයේ සහ අධි පීඩන අංශයේ පාඨාංක පහත සඳහන් අයුරු විය යුතුය.

අඩු පීඩන අංශය.

1.5 - 2.0 kg/cm² (21-28 psi)

වැඩි පීඩන අංශය

14.5 - 15 kg/cm² (206-213 psi)

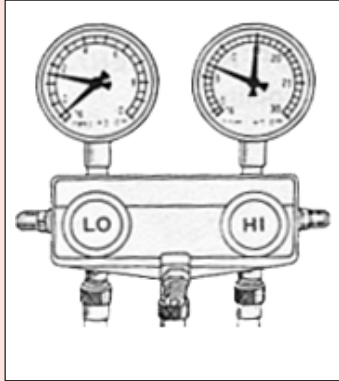

1

පද්ධතිය තුලට පල වාෂ්ප (Moisture) ඇතුළු වූ විට

අඩු පීඩන අංශයේ පාඩාංක නියමිත අගයේ සිට වරින් වර ඊක්ත අගයක් පෙන්වුම් කරයි. අධි පීඩන අංශයේ වෙනසක් ඇති නොවෙයි.

■ පද්ධතියේ දෑතගත හැකි වෙනස

සිසිලය වරින් වර අඩු වීමත් නැවත වැඩි වීමත් මෙහිදී සිදුවෙයි. ලෝ ප්‍රමර් ස්ථවය අඩු පීඩන අංශයට සම්කර ඇත්නම් කොම්ප්‍රසර් ක්ලවය කඩින් කඩ ක්‍රියාකරයි. එහිදී ඊක්ත අගයක් දක්වාම පීඩනය අඩු වීම සිදු නොවෙයි.

■ දෝෂය ඇතිවීමට හේතුව


පද්ධතිය තුලට ඇතුළුව ඇති පල වාෂ්ප අධික සිසිලය නිසා අයිස් කැට බවට පත්ව එක්ස්පැන්සන් වැල්ව් සිදුර ආවරණය වීමෙන් සිසිලය අඩුව යන අතර එහිදී අඩු පීඩන අංශයේ පාඩාංක ඊක්ත අගයක් දක්වයි. අවහිර කරගත් අයිස් කැට දියවී යාමත් සමග නැවත පීඩනය යථා තත්වයට පත්වූ විට පෙර පරිදි සිසිලය ඇතිවෙයි. පීඩනය අඩුවන විට ලෝ ප්‍රමර් ස්ථවය මගින් ක්ලවය නිදහස් කර නැවත සම්බන්ධ කරයි.

■ අළුත්වැඩියාව කළයුතු අන්දම

මෙම තත්වය යටතේ රිසිවර් ඩ්‍රයරයට උරාගත හැකි උපරිම පල වාෂ්ප ප්‍රමාණය අවශෝෂණය කරගෙන ඇති බැවින් එය මාරුකල යුතුය.

පද්ධතියේ ඇති ශීතකාරකය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කර නව රිසිවර් ඩ්‍රයරයක් සම්කර වැකියුම් කිරීමෙන් පසු ගැස් වාප් කරන්න.

නවීන ගැස් පිරවුම් යන්ත්‍ර වල ඇති Recovery ක්‍රියාකාරීත්වය යටතේ ගැස් පිටතට නිදහස් නොකර පද්ධතියේ තිබූ ගැස්ම යන්ත්‍රය තුලට ගෙන අළුත්වැඩියාවෙන් පසුව නැවත පිරවිය හැකිය. එහෙත් මෙහිදී පල වාෂ්ප සහිත මෙම ගැස් නැවත භාවිතා කිරීමෙන් වළකින්න.

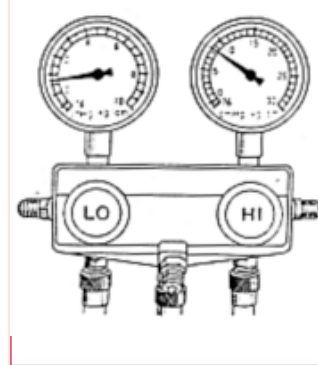

2

පද්ධතියේ ගැස් මට්ටම අඩු වූ විට

අධි පීඩන සහ අඩු පීඩන අංශ දෙකෙහිම පාඩාංක අඩු අගයක් දක්වයි.

■ පද්ධතියේ දෑතගත හැකි වෙනස

පද්ධතිය මගින් ලබාදුන් සිසිලය අඩු වී ඇත. රිසිවර් සයිට් ග්ලාස් එක තුළින් ඔබුළු ගමන් කරනු දැකිය හැක. කොම්ප්‍රසර් ක්ලවය කඩින් කඩ සම්බන්ධ වීම සහ විසන්ධි වීම සිදුවෙයි.


■ දෝෂය ඇතිවීමට හේතුව

වායුසම්කරණ පද්ධතියේ යම් ස්ථානයකින් හෝ කිහිපයකින් ගැස් කාන්දු වී ඇත. පද්ධතිය ක්‍රියාකාරීවීමේදී අඩුපීඩන අංශ පීඩනය වඩාත් අඩු වීම නිසා ලෝ ප්‍රමර් ස්ථවය මගින් ක්ලවය කඩින් කඩ විසන්ධි කරවයි.

■ අළුත්වැඩියාව කළයුතු අන්දම

වායුසම්කරණ පද්ධතියේ කාන්දුවක් ඇති ස්ථාන වලින් හෙල් පිටව ඇති අයුරු දැකිය හැකි වෙයි. එසේ වුවද ලික් ඩිටෙක්ටරයකින් තව දුරටත් කාන්දු පරීක්ෂාකර ඒවා නිවැරදි කරන්න. මාරුකල කොටස් අනුව අඩු හෙල් පුරවා රිසිවර් ඩ්‍රයරයද මාරු කරන්න.

පද්ධතිය නියමිත අයුරු වැකියුම් කර ගැස් පුරවා නැවතත් කාන්දු පරීක්ෂා කරන්න.

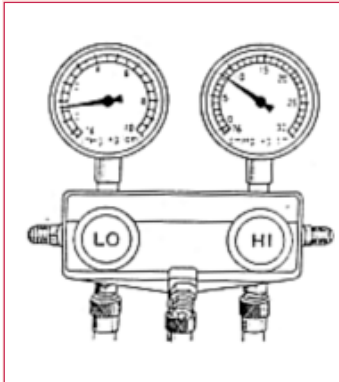

3 පද්ධතියේ ගැස් සංසරණය (Circulation) දුර්වල වූ විට

අධි පීඩන සහ අඩු පීඩන අංශ දෙකෙහිම පාඩාංක අඩු අගයක් දක්වයි.

■ පද්ධතියේ දෑතගත හැකි වෙනස


පද්ධතිය මගින් ලබාදුන් සිසිලස අඩු වී ඇත. රිසිවර් බ්ලයරයන් එහි සිට ඉවපරේටරය දක්වා වූ නලයන් සිසිල් වී ඒ මත පල බිඳද ඇති වෙයි.

■ ප්‍රේෂය ඇතිවීමට හේතුව

රිසිවරය තුල ඇති අපද්‍රව්‍ය මගින් ගැස් සංසරණයට බාධා ඇති කරයි. එම ස්ථාන වලින් ගැස් ද්‍රවය වාෂ්ප බවට පත්වීමෙන් පිටතින් තාපය උරා ගැනුම සිදුවෙයි. ඒ අනුව රිසිවරයන් එහි සිට ඉවපරේටරය දක්වා වූ නල මාර්ගයන් සිසිල් වීම සිදුවෙයි.

■ අළුත්වැඩියාව කළයුතු අන්දම

රිසිවරය ඉවත් කර අළුත් රිසිවරයක් යොදන්න. සාමාන්‍ය ආකාරයට වැඩියුම් කර පද්ධතියට ගැස් පුරවන්න.

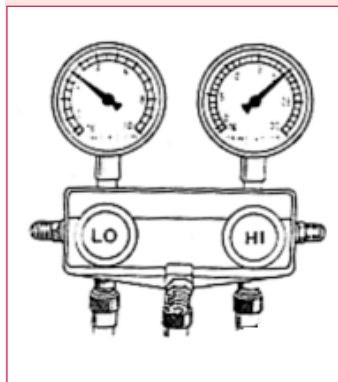

4 පද්ධතියේ ගැස් ඕවරලාජ වූ විට හෝ කන්ඩෙන්සරය හොඳින් සිසිල් නොවන විට

මෙම අවස්ථා දෙකෙහිදීම අඩු පීඩන සහ වැඩි පීඩන අංශදෙකෙහිම පීඩන පාඩාංක ඉහළ යයි.

■ පද්ධතියේ දෑතගත හැකි වෙනස

මෙහිදීද පද්ධතියේ සිසිලස අඩුවීම සිදුවෙයි. වායුසම්කරණ ක්‍රියාකරවීමත් සමඟ තද බරක් එන්පීමට යෙදී එන්පීමේ ගැස්ම වැඩි වෙයි.

■ ප්‍රේෂය ඇතිවීමට හේතුව

පද්ධතියේ ගැස් වැඩි වීම නිසා වැඩි පීඩන අංශයේ පීඩනය ඉහළ යාමත් සමඟ කන්ඩෙන්සරයට එය සිසිල් කිරීම අපහසු වෙයි. පද්ධතියේ ගැස් මට්ටම නියමිත අයුරු තිබියදීත් ඉහත තත්වය ඇති වෙයි නම් කන්ඩෙන්සර් ෆින්ස් අවහිර වී ඇත. එසේත් නැත්නම් කන්ඩෙන්සර් කුලින් ගැන් එක නිසිලෙස ක්‍රියා නොකරයි.


■ අළුත්වැඩියාව කළයුතු අන්දම

මුලින්ම කන්ඩෙන්සර් ෆින්ස් පිරිසිදු කර ගැන් ක්‍රියාකාරීත්වය සහ වේගය පරීක්ෂාකර බලන්න.

ඉහත පරීක්ෂාවෙන් පසුවත් තත්වය වෙනස් නොවුනි නම් අනිවාර්යයෙන්ම පද්ධතියේ ගැස් වැඩිපුර ඇත. එනම් පද්ධතිය ඕවර වාජ් වී ඇත.

පද්ධතියේ ගැස් වැඩි පුර ඇත්නම් සයිට් ග්ලාස් එක තුලින් බුබුළු දිස්වෙන තෙක් ගැස් අඩු කර ඉන්පසු බුබුළු ඉවත්වන තෙක් නැවත ගැස් පුරවන්න.

ගැස් පිට කිරීම මැනිෆෝල්ඩ් ගේජ් එකේ අඩු පීඩන අංශයෙන් හෙල් පිට නොවන ලෙස ක්‍රම ක්‍රමයෙන් සිදු කල යුතුය.

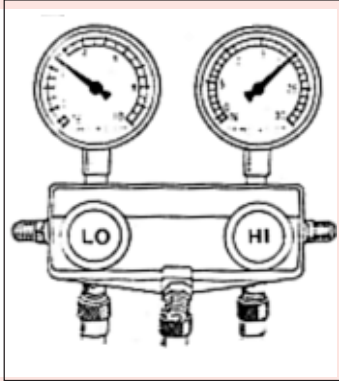

5

එක්ස්පැන්සන් වැල්ව් සෙන්සිට් ටියුබ් එක ඇතුළුවන සම්කල වීට් හෝ එහි ට්‍රේසයක් ඇති වූ විට

අධි පීඩන සහ අඩු පීඩන අංශ දෙකෙහිම පාඩාංක ඉහළ අගයක් ගනියි.

■ පද්ධතියේ දෘතගත හැකි වෙනස


සිසිල් වීම සැම විටම හොඳින් සිදු නොවේ. ඉවපරේටරය සිට කොම්ප්‍රසරය දක්වා වූ නල මාර්ගය තදින් සීතල වන අතර එය මතුපිටින් ප්ලබ්ඩ් විශාල වශයෙන් සනිඟුවනය වීම සිදුවේ.

■ ට්‍රේසය ඇතිවීමට හේතුව

සෙන්සිට් ටියුබ් එක ඉවපරේටර නලයට හොඳින් ස්පර්ශ නොවීම නිසා එක්ස්පැන්සන් වැල්වයෙන් විශාල වශයෙන් ගැස් ද්‍රවය නිදහස් වී ජ්වා වාෂ්ප වීමට බාධා ඇතිවෙයි. පසුව නලය තුළදී එම ද්‍රව කොටස් වාෂ්ප වීමෙන් නල මාර්ගය තදින් සිසිල් වෙයි.

■ අළුත්වැඩියාව කළයුතු අන්දම

එක්ස්පැන්සන් වැල්ව් සෙන්සිට් ටියුබ් එක (පිග් ටේල්) හොඳින් ඉවපරේටරයට ස්පර්ශව නොමැති නම් එය නිවැරදි කරන්න. ඉන්පසුවද ට්‍රේසය පවති නම් එක්ස්පැන්සන් වැල්වයේ ට්‍රේසයක් ඇති අතර එය මාරු කර නැවත ගැස් පුරවන්න.

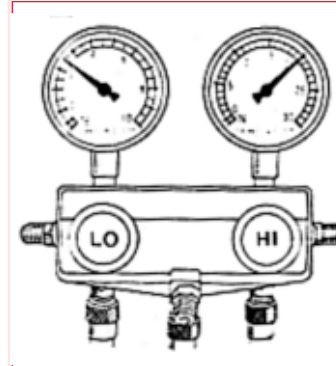

6


පද්ධතිය තුළට වාතය ඇතුළු වූ විට

අධි පීඩන සහ අඩු පීඩන අංශ දෙකෙහිම පාඩාංක ඉහළ අගයක් ගනියි.

■ පද්ධතියේ දෘතගත හැකි වෙනස / සිසිල් වීම ප්‍රමාණවත් නොවේ.

■ ට්‍රේසය ඇතිවීමට හේතුව / පද්ධතිය වැකියුම් නොකර ගැස් වාපී කිරීම නිසා ශීතකාරකය සමග වාතය එක්ව තිබීම

■ අළුත්වැඩියාව කළයුතු අන්දම / රිසිවර් බ්‍රයරය මාරුකර පද්ධතිය හොඳින් වැකියුම් කල පසු නැවත ගැස් වාපී කරන්න.

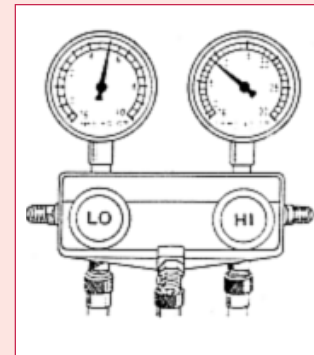

7

කොම්ප්‍රසරයේ සම්පීඩන හැකියාව අඩු වූ විට.

අඩු පීඩන අංශයේ පීඩන අගය ඉහළ යන අතර වැඩි පීඩන අංශයේ පීඩන අගය පහළ බැස තිබීම.

■ පද්ධතියේ දෘතගත හැකි වෙනස / සිසිල් වීම ප්‍රමාණවත් නොවේ.

■ ට්‍රේසය ඇතිවීමට හේතුව / කොම්ප්‍රසරය ඇතුළතින් ඇති වෙන කාන්දුව හෝ එහි පිස්ටන් රින්ස්, බෝර් ආදී කොටස් ගෙවීම

■ අළුත්වැඩියාව කළයුතු අන්දම / කොම්ප්‍රසරය මාරුකර ගැස් පුරවන්න.